

Reference : **20231208**

Date : **08.12.2023**

Produit : **Sèche-Linge ESSENTIEL B ESLC10-2B 8010335**




**I. Problème rencontré :**

Sur ces sèche-linges, avant la production **1036200**, il n'y avait pas de guide d'air.  
 Dans certains cas, en fonction de l'emplacement, d'une utilisation intensive ou d'un linge peu essoré, cela peut occasionner une erreur E4.  
 Normalement l'erreur E4 est la conséquence d'une résistance défectueuse (ou sécurité thermique de la résistance HS).

**II. Identification du numéro de production :**

Le numéro de série de VESTEL est constitué du code produit usine et du numéro de production.

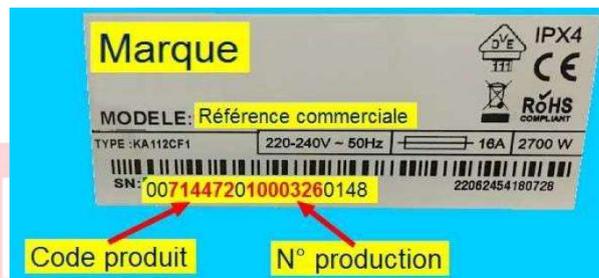

**III. Solution :**

Avant la production **1036200**, Remplacer la résistance par un kit **999027** (résistance + guide d'air + vis).  
 Aucune action est nécessaire pour les productions 1036200 et après.

Sèche-linge sans le guide d'air



Kit 999027



Sèche-linge avec guide d'air

