



FOUR PYROLYSE 853833 – EFMP 112i

➤ Codes Erreur

Codes Erreur

Consignes de sécurité

Les contrôles électriques doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
Attention ! Lorsque le four est branché, ne touchez jamais les contacts électriques non isolés ni les composants électriques.
Si vous devez remplacer la ou les carte(s), débranchez le four du réseau électrique.
Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter que l'électricité statique n'endommage l'électronique.

Codes pannes	Description de la panne	Contrôles à effectuer <i>Effectuez les manipulations dans l'ordre indiqué. Après diagnostic et remplacement d'un composant, effectuez un test de fonctionnement.</i>
Er:00	Panne des touches de sélection. 1. Problème de calibration des touches. Présence d'humidité derrière le verre du bandeau de commandes. 2. Le clavier n'est pas connecté ou il est défectueux mécaniquement.	1. Nettoyez le verre du bandeau de commandes. 2. Vérifiez si le câble plat du clavier est inséré correctement sur le connecteur de la partie arrière du module. Remplacez le clavier si nécessaire.
ER:01	Défaut du capteur de température de la cavité du four "PT1000".	- Remplacez le capteur de la cavité du four "PT1000".
Er:02	Défaut du module de puissance.	- Remplacez le module de puissance.
Er:04	Température élevée à proximité du module de puissance (> 82°C).	- Vérifiez que le four est encastré dans le meuble selon les indications préconisées dans la notice d'utilisation. - Vérifiez que le ventilateur tangentiel fonctionne correctement. - Remplacez le module de puissance et/ou le ventilateur tangentiel.
Er:05	Défaut de la sonde à viande. (Option)	- Vérifiez que le connecteur jack de la sonde à viande est inséré correctement dans la prise située dans la cavité. - Remplacez la sonde à viande.
Er:08	Problème de verrouillage de sécurité de la porte Contrôlez si le levier de verrouillage tourne librement.	- Contrôlez le mécanisme de verrouillage. Le levier doit pouvoir tourner librement. Si l'anomalie persiste, remplacez la serrure de porte. - Vérifiez si les branchements électriques entre les microcontacts de porte et le module de puissance sont corrects comme indiqué sur le schéma électrique.
Er:11	Température élevée à proximité de la carte d'affichage électronique (> 80°C)	- Vérifiez que le four est encastré dans le meuble selon les indications préconisées dans la notice d'utilisation. - Vérifiez que le ventilateur tangentiel fonctionne correctement.

Er:12	Défaut de la carte d'affichage.	- Remplacez la carte d'affichage.
Er:17	Défaut du capteur de température de la cavité du four "PT1000".	- Contrôlez les connexions électriques. - Remplacez le capteur de température à l'intérieur de la cavité. - Si l'anomalie persiste, remplacez le module de puissance.
Er:20	Défaut du clavier de la carte d'affichage (seulement pour les modèles électroniques Sun-Line)	- Contrôlez la liaison électrique entre la carte d'affichage et la carte de puissance. - Remplacez le module d'affichage.
Er:32	Température au-delà de la limite maximum (>500°C pour les fours pyrolyse)	- Contrôlez les connexions électriques. - Remplacez le capteur de température à l'intérieur de la cavité. - Si l'anomalie persiste, remplacez le module de puissance.
Er:64	Défaut de la sonde à viande. (Option)	